




#### Rozsah měření: 0 - 180°

- » Stiskněte tlačítko [MODE], změňte nastavení na 180°x2.
- » Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] spusťte nastavení přednastavené hodnoty, nechte LCD displej 90°, po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty dlouze stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení.
- » Nechte čtverec blízko měřicí plochy základny a čepele, stiskněte tlačítko [ZERO/ON] nastaveno na "0", na LCD se zobrazí stav obrázku B.
- » Při měření 0 - 180° odečtete data přímo z LCD.

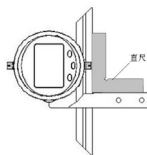


#### Rozsah měření: 0 - 360°

- » Stiskněte tlačítko [MODE], změňte nastavení na 360°.
- » Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte nastavování přednastavené hodnoty, nechte LCD zobrazit 270°, po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty dlouze stiskněte tlačítko [SET] pro ukončení.
- » Nechte čtverec blízko měřicí plochy základny a čepele, stiskněte tlačítko [ZERO/ON] nastaveno na "0", na LCD se zobrazí stav obrázku C.
- » Při měření 0 - 360° odečtete data přímo z LCD.

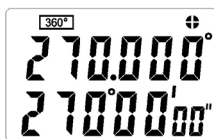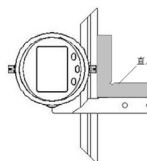


#### PŘÍKLADY POUŽITÍ

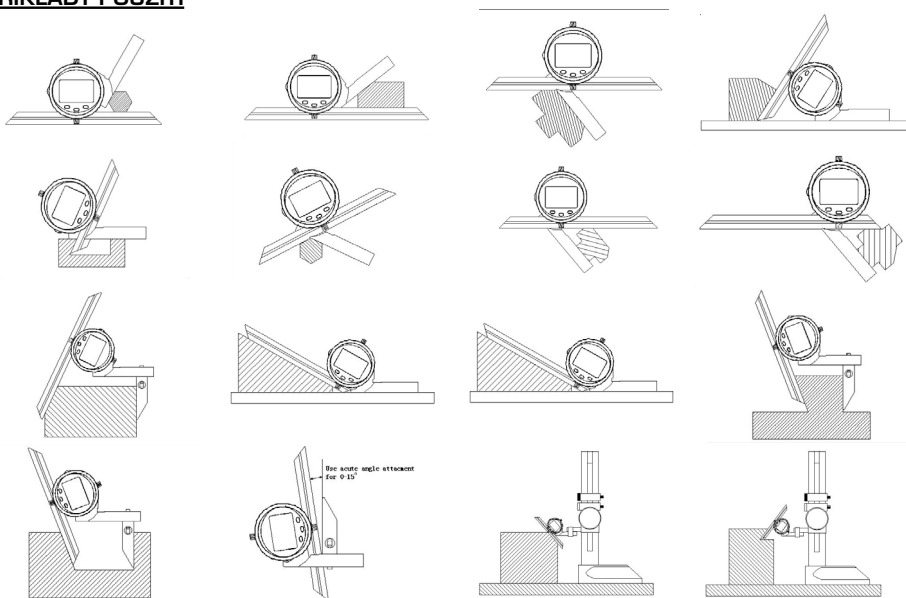

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,...).  
MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU.  
V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY

# KINEX


## Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ÚHLOMĚR

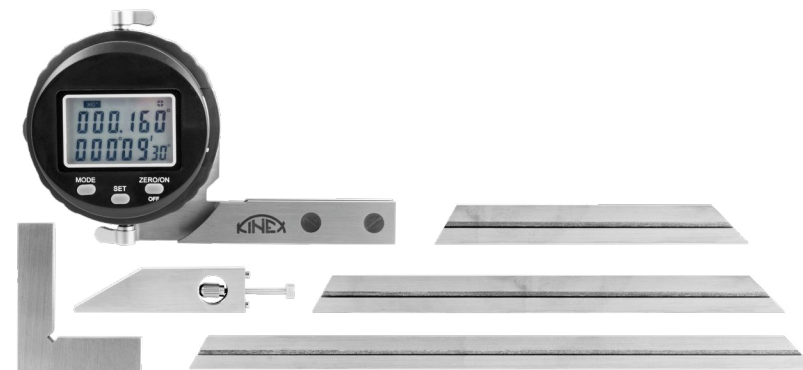

1093-20

## POPIS:

- 1) Elektronický modul
- 2) Pojistná matice
- 3) Multifunkční displej
- 4) Referenční čepel
- 5) Pojistná matice nože
- 6) Rotující čepel
- 7) Jemné nastavení
- 8) Tlačítko MOD
- 9) Tlačítko SET
- 10) ZERO / ON

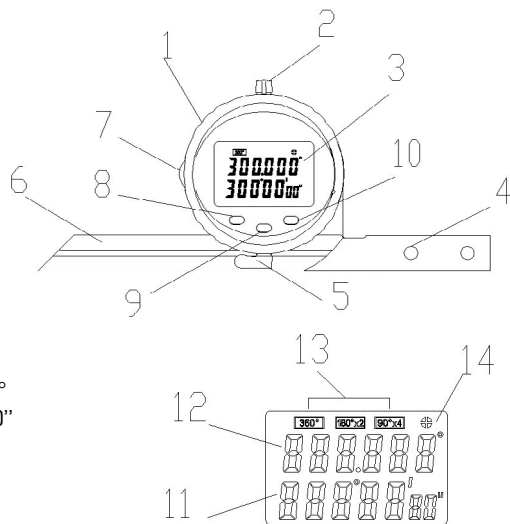

## LCD DISPLEJ

- 11) naměřená hodnota ve formátu 0.000°
- 12) naměřená hodnota ve formátu 0° 0' 0"
- 13) rozsah měření
- 14) indikátor úhlu

## OBECNÉ VLASTNOSTI:

### Zapnutí a vypnutí

- » S vloženou baterií krátkým stiskem [ZERO / ON] zapnete, dlouhým stiskem vypnete.

### Nulové nastavení

- » V režimech měření stiskněte tlačítko [ZERO / ON] pro vynulování.

### Výměna baterie

V níže uvedených situacích prosím vyměňte za novou baterii

 
- » Zobrazení na LCD displej není jasné nebo číslice blikají
- » Žádné zobrazení na LCD displeji

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE


- » Napájení: 3V (lithiová baterie, typ CR2032)
- » Pracovní teploty: 0 - 40°
- » Skladovacích teploty: -10° ~ 60°
- » Rozlišení: 0.005° (10")
- » Přesnost: 0.08° (5')

## UPOZORNĚNÍ:

- » Před použitím a po použití očistěte tělo a vřeteno měřidla suchou látkou.
- » Vyvarujte se nadměrného použití v prostředí s vodou a olejem.
- » K čištění měřicí čepel použijte hadřík navlhčený alkoholem. Na měřicí čepel nikdy nenanášejte olej.
- » Měřidlo nerozebírejte.



krátké stisknutí

 


dlouhé stisknutí

## PŘEDNASTAVENÁ HODNOTA:

- 1) Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte nastavování přednastavené hodnoty, zobrazí se pouze nižší hodnota, poté ji lze nastavit od „druhé“ do „stupně“.
- 2) Stisknutím tlačítka [MOD] zvýšíte hodnotu z 0 na 9, ale „druhou“ hodnotu lze změnit pouze každých 10 sekund.
- 3) Stisknutím tlačítka [ZERO / ON] přesuňte blikající číslici na další levou číslici (až do číslice nejvíce vlevo).
- 4) Po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty ukončete dlouhým stisknutím tlačítka [SET].

## REŽIMY MĚŘENÍ

- 1) Dvě hodnoty jsou zobrazeny na 2 řádcích na LCD. Horní hodnota je výsledek měření v desetinném stupni, rozlišení je 0,005 stupně. Spodní hodnota je stejný výsledek měření, ale zobrazuje se ve stupních minuta-vteřina, rozlišení je 10 sekund.
- 2) Režim trojho zobrazení (volitelné), 0-360°, 0-180° a 0-90° stupňů.

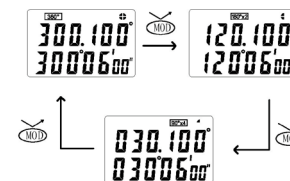


Stiskněte tlačítko [MOD] pro měření ve 3 různých režimech zobrazení, vybrané režimy zobrazení se zobrazí v pravém horním rohu LCD.

- 3) Změna směru měření



- 4) V režimech měření stiskněte tlačítko [SET] pro změnu směru měření.

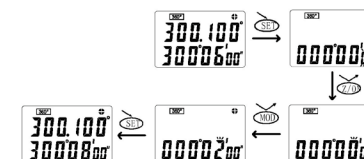

## NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU

### Rozsah měření: 0 - 90°

- » Stiskněte tlačítko [MODE], změňte nastavení na 90°x4.
- » Dlouhým stisknutím tlačítka [SET] zahájíte nastavování přednastavené hodnoty, displej LCD bude zobrazen na 0°, po nastavení zamýšlené přednastavené hodnoty stiskněte L [SET] pro ukončení.
- » Nechte čtverec blízko měřicí plochy základen a čepel, stiskněte tlačítko [ZERO / ON] nastaveno na "0", na LCD se zobrazí stav obrázku A.
- » Při měření ostrého úhlu (0 - 90°) lze číst data přímo z LCD;
- » při měření tupého stupně LCD přičtete 90° pro získání stupně pracovníště.

