



DŮLEŽITÉ INFORMACE

- 1) Pro minimalizaci lineární chyby by měl být měřicí dotek umístěn rovnoběžně s povrchem měřeného objektu viz. obrázek níže.

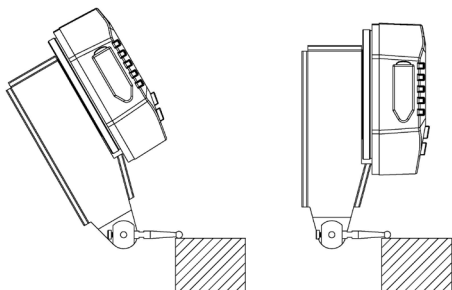

- 2) Pokud nelze měřicí dotek umístit rovnoběžně s povrchem objektu, je třeba použít korekční parametr: skutečná hodnota posunutí = zobrazená hodnota * $\cos[a]$ dle obrázku níže.

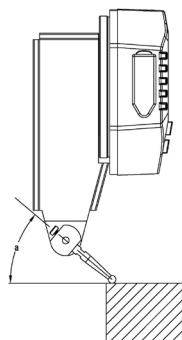

K-MET

Návod k obsluze DIGITÁLNÍ INDIKÁTORU K-MET



1156-05-001


K-MET a. s., 1. Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

Přečtěte si prosím pečlivě návod k produktu a používejte produkt správně podle instrukcí.

-  zobrazení na vstup do režimu nastavení
-  režim pro nastavení minimálních a maximálních hodnot, tolerancí, krátce stiskněte tlačítko SET pro výběr módu
-  krátce stiskněte pro změnu jednotek mm / inch

PARAMETRY PRODUKTU A TLAČÍTKA

- 1) **LCD obrazovka:** zobrazuje naměřenou hodnotu.
- 2) **Tlačítko MODE:** krátký stisk pro přepínání mezi palci a metrickými jednotkami.
- 3) **Tlačítko DATA:** tlačítko pro přenos dat, krátký stisk pro přenos dat do přijímače, volitelná vestavěná funkce Bluetooth, BT je volitelné příslušenství
- 4) **Tlačítko SET:** krátký stisk pro zapnutí nebo vynulování. Pokud je nastaveno přednastavené číslo, krátký stisk zobrazí přednastavení, dlouhým stisknutím vypnete zařízení.
- 5) **Kryt baterie:** pro výměnu baterie.
- 6) **Datové rozhraní:** pro připojení externího datového boxu nebo napájení (u modelů s vestavěným Bluetooth). Pokud není úchylkoměr připojen konektor nechte zakrytý.
- 7) **Měřicí dotek**

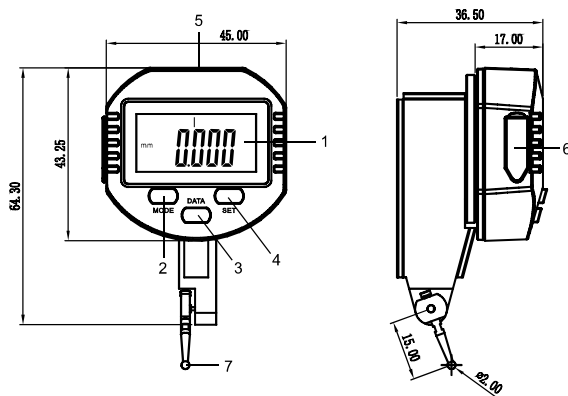

POSTUP POUŽITÍ

Před použitím se ujistěte, že je vložena funkční baterie

- 1) Krátce stiskněte tlačítko "SET" pro zapnutí a zkontrolujte displej a funkce tlačítek.
- 2) Jemně několikrát pohněte měřicím dotekem, ukazatel by se měl vrátit do původní polohy a na displeji se zobrazí "0".
- 3) Při instalaci vyberte vhodný stojánek s potřebným průměrem upínacího otvoru. Po instalaci stiskněte tlačítko "SET" pro vynulování. Při měření jemně zvedněte rameno stojánku, kde je uchycen úchylkoměr, vložte produkt, který měříte a postupně uvolňujte sílu než se dotek přitlačí na produkt a na displeji odečtete hodnotu. Netlačte na úchylkoměr nebo dotek silou. Úchylkoměr je vhodný pro rovinnostní měření.

CHARAKTERISTIKY PRODUKTU

- » Indukční relativní měřicí systém
- » Třída ochrany: IP65
- » Doba odezvy 0,05m /s
- » Automatické vypnutí displeje po 30 minutách nečinnosti, po 8 hodinách vypnutí celého přístroje, lze spustit pouze stisknutím tlačítka SET
- » Baterie CR2032, životnost >1 rok
- » Rozsah měření: 0-0,8 mm / 0-0,03"
- » S SPC datovým výstupem (pokud je integrován) lze používat pouze s externím napájecím kabelem
- » Při nízkém napětí na baterii se zobrazí na displeji značka vybité baterie
- » Rozlišení: 0,001 mm / 0,00005"
- » Přesnost: 0,02 mm / 0,001"
- » Měřicí síla: < 0,3N
- » Pracovní teplota: 0 - 40°C
- » Rozsah teplot při uložení přístroje -20 - 70°C

VÝMĚNA BATERIE

- 1) Připravte si šroubovák.
- 2) Zarovnejte šroubovák s krytem baterie a jemně zatlačte nahoru.
- 3) Vyjměte starou baterii a vložte novou kladným pólem nahoru.
- 4) Vložte baterii ve správné poloze, především dbejte na polohu +/- a správné pozici baterie, teprve poté zatlačte lehce na kryt pro vložení do přístroje.



UPOZORNĚNÍ

- » Vyhýbejte se kontaktu s kapalinami a přímému slunečnímu záření.
- » Nerozebírejte ani nenarážejte do produktu, po úpravě produktu zaniká záruka.
- » Baterii nenabíjejte ani nespalujte, baterie musí být zlikvidována dle platných zákonů.
- » Při dlouhodobém nepoužívání vyjměte baterii.
- » Pro zajištění dlouhodobé životnosti zařízení při znečištění vždy ihned vyčistěte jemným hadříkem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Když hodnota na displeji bliká nebo se zobrazí symbol baterie, vyměňte baterii.

