


HORIZONTÁLNÍ MĚŘENÍ

Ikona "ABS" je vidět, je-li zobrazena ikona "ABS" a odečet je 0°, jednotka je umístěna v horizontální rovině.

V režimu horizontálního měření (ikona "ABS" je viditelná)

Položte úhloměr na povrch, který chcete změřit.

Úhloměr ukáže úhel plochy vzhledem k vodorovné poloze (pro co nejvíce přesné čtení, usadte úhloměr po dobu 6 sekund bez změny úhlu).

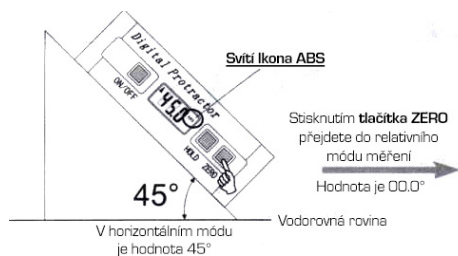


RELATIVNÍ MĚŘENÍ

Nastavení alternativního referenčního bodu vám umožní nastavit libovolný úhel jako 00.

Referenční bod, od kterého bude prováděno měření.


Například můžete chtít povrch, který je ve skutečnosti 45° ve vodorovném zobrazení jako 00,0°, takže můžete měřit všechny ostatní úhly od tohoto.

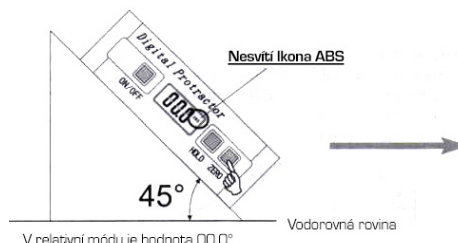

1) Úhloměr je v režimu horizontálního měření (je vidět ikona "ABS"). Položte úhloměr na povrch který je ve skutečnosti 45° od vodorovné roviny.

2) Stiskněte tlačítko ZERO pro změnu do režimu relativního měření (ikona "ABS" zmizí, úhel je 00,0°)


3) Položte úhloměr na povrch, který je ve skutečnosti 60° ve vodorovném. Úhloměr ukázal "15.0°" na displeji v úhlu referenčního úhlu, který je ve skutečnosti 25° mimo horizontální rovinu.

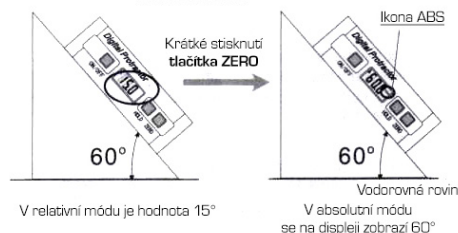

POKYNY K INSTALACI BATERIE


VLOŽENÍ BATERIE

- 1) Všimněte si směru kladné a záporné elektrody – Obr.1
- 2) Vložte baterii do prostoru mezi klipem anody a katody – Obr. 2
- 3) Vložte zcela baterii do určeného prostoru – Obr. 3
- 4) Upevněte kryt baterie - Obr.4

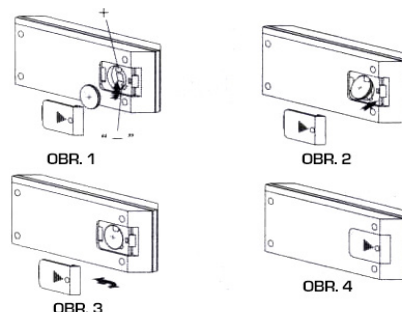

VYJMUTÍ BATERIE

- 1) Otevřete kryt baterie a šroubovákem stiskněte vertikálně okraj baterie kolem klipu anody
- 2) Baterie se odrazí - Obr.6

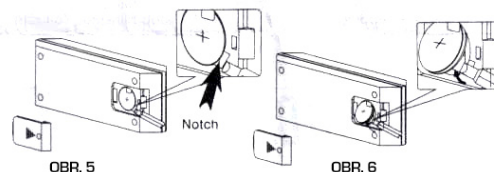


NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,...). MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPÁDECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY.



Návod k obsluze VODOVÁHA DIGITÁLNÍ



5017-0

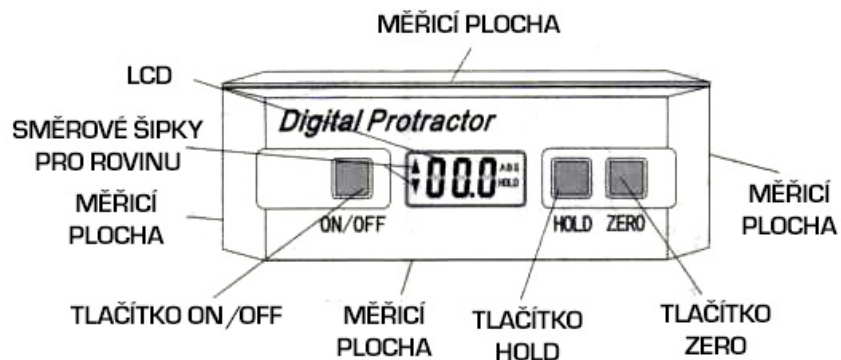

FUNKCE

Tlačítko ON/OFF

Pokud je úhloměr vypnutý. Jednoduše stiskněte tlačítko pro zapnutí. Poté můžete měřit úhel. Dalším stisknutím tlačítka vypnete displej, pro vypnutí musíte podržet tlačítko po dobu 6 vteřin.

POZNÁMKA: Když stisknete a podržíte jej více než 6 sekund, aby ho vypnout, když jej znovu zapnete, kona "-1-" objeví, to znamená, že je třeba jej kalibrovat. Více podrobností v sekci kalibrace.

TLAČÍTKO HOLD

Pokud potřebujete měřit úhel v nečitelné pozici nebo chcete zamknout čtení, zatímco jeho načítáte úhel, stačí stisknout tlačítko HOLD. (ujistěte se, že přístroj je ve statickém stavu a byl v pozici po dobu 6 sekund.)

Měření úhlu bude pozastaveno a ikona HOLD bude blikat.

Načítat hodnotu můžete teprve, až HOLD přestane blikat.

Tuto funkci můžete ukončit stisknutím tlačítka HOLD, ikona HOLD zmizí.

TLAČÍTKO ZERO

HORIZONTÁLNÍ MĚŘENÍ

Pokud je ikona ABS na displeji - režim horizontální měření. Stisknutím tlačítka ZERO vstoupíte do relativního módu měření. Stisknutím tlačítka ZERO vstoupíte do horizontálního módu měření

RELATIVNÍ MĚŘENÍ

Pokud se ikona ABS nezobrazuje na displeji, je v režimu relativního měření.

VLASTNOSTI

- 1) Rozsah měření 360°
- 2) Jednoduchá kalibrace, nevyžaduje žádné speciální příslušenství
- 3) Univerzální měřicí nástroj tří v jednom - úhlový hledáček, vodováha
- 4) 3V lithiová baterie - výdrž až 3000 hodin používání.


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozlišení	0.1°
Přesnost	0° a 90° ≤ 0.1°; ostatní ≤ 0.2°
Rozsah	4x90° (0°~360°)
Pracovní proud	< 100mA
Pracovní teplota	+0°C ~ +50°C
Pracovní vlhkost	<85%RH
Napájení	CR2032 3V lithiová baterie
Životnost baterie	Více než 3000 hodin

KALIBRACE

Při použití nového úhloměr, nainstalujte novou baterii a stiskněte tlačítko ON/OFF po dobu delší než 6 sekund, vypněte přístroj. Je třeba ho kalibrovat.

 
- 1) Umístěte přístroj na rovný povrch, jednotka musí směřovat k vám a nápisy pravou stranou nahoru. Srovnejte s okrajem nebo lince. Stiskněte tlačítko ON/OFF, na displeji se objeví "- 1 -".




- 2) Stiskněte tlačítko ZERO, "-1-" začne blikat.



 - 3) Vyčkejte 6 vteřin, dokud se nerozsvítí "- 2 -".



Otočte přístroj o 180° ve vodorovné poloze tak, aby směřoval od vás, nápisy musí být stále pravou stranou nahoru. Vyrovnajte se stejným na hrany nebo čáru. Stiskněte tlačítko ZERO, na displeji se bude blikat "-2-", vyčkejte 6 vteřin, až bude vidět skutečný úhel. Tímto je kalibrace dokončena.

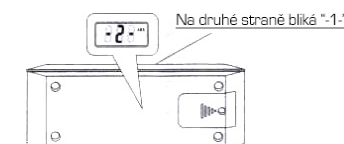

TIP:

Po kalibraci je absolutní nulová poloha vodorovná rovina.

Pokud nebudete měnit baterii, bude i po vypnutí zachována.

Není-li povrch kalibrace ve vodorovné rovině, výsledek kalibrace bude následovný:

