

MOŽNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

Problém	Možné příčiny	Řešení
Blikající číslice	Nízké napětí	Vyměňte baterii
Prázdný displej	1) Nízké napětí 2) Špatný kontakt	1) Vyměňte baterii 2) Upravte a vyčistěte místo pro baterii
Neměnicí se číslice	Náhodný problém v okruhu	Vyjměte baterii z přístroje, po minutě ji vraťte zpět.

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLOU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,...). MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY.



Návod k obsluze DIGITÁLNÍ POSUV VERTIKÁLNÍ



6040-45-150
6040-45-200
6040-45-300

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- 1) Před začátkem používání měřidla vyčistěte povrch měkkým čistým suchým hadříkem (nebo nasáklým neutrálním čistícím prostředkem).
- 2) Před použitím otřete povrch ochranného štítku, aby se zabránilo nevlhčení ochranné nálepky kapalinou, suchým a čistým hadříkem namočeným v čistícím oleji.

PRACOVNÍ PODMÍNKY:


Teplota: 5-40°C

Relativní vlhkost: <80%

Ochranná samolepka by neměla přijít do styku s jakoukoliv tekutinou. Nikdy nevystavujte jakoukoliv část elektrického napětí, mohlo by dojít k poškození elektroniky. Pokud neprovádíte nastavení, nemačkejte tlačítka ON/OFF bezúčelně, mohlo by dojít k chybě měření. Pokud se chystáte měřidlo delší dobu nepoužívat, vyjměte baterii.

SCHÉMA

- 1) Držák
- 2) Tělo měřidla
- 3) Ochranná nálepka
- 4) Kryt baterie
- 5) Tlačítka SET
- 6) Tlačítka TOL
- 7) LCD displej
- 9) Tlačítka ON /OFF /ZERO
- 10) Rám
- 11) Tlačítka HOLD
- 12) Tlačítka ABS
- 13) Tlačítka Inch /mm

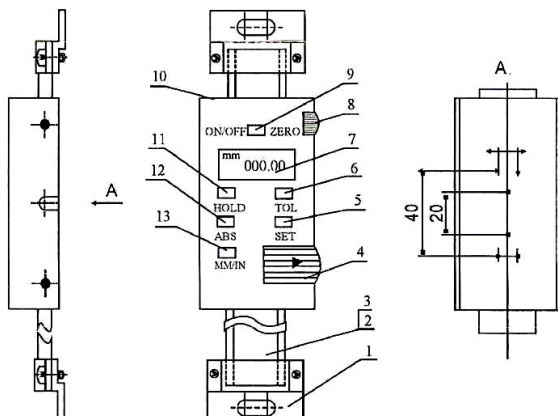

FUNKCE TLAČÍTEK:

ON/OFF/ZERO – Zapnutí / Vypnutí / Nastavení nulového bodu

HOLD – Tlačítka pro udržení dat

ABS – Přepínání mezi relativním a absolutním měřením

MM/IN – Přepínání jednotek Inch /metric

TOL – Tlačítka toleranční zóny

SET – Tlačítka nastavení dat

PRACOVNÍ PODMÍNKY:

Pracovní teplota: 0 ~+40°C

Relativní vlhkost: <80%

Skladovací teplota: -10 °C ~ +60 °C

INSTALAČNÍ INSTRUKCE:

- 1) Stupnice je upevněna na stroji pomocí horních a dolních držáků
- 2) Nastavte oba konce rámu jeden po druhém, tak aby byly paralelně ve směru pohybu plošiny.
- 3) Rám je připevněn pomocí desky ve tvaru Z (poskytované naší společností nebo uživatelem), která 55-88mm široká a tlustá 0.5-1 mm, takže je to dostatečně tuhá na šířku a flexibilní v tloušťce.

KONTROLA:

- 1) Využijte magnetický stojan na stroj, který je spojen s rámem. Ověřte si to tím, že poukáže na úchytkoměr kontaktní místo pro širokou tvář a úzké tváře jezdce těla. Čtení na obou koncích by měla být stejná (rozdíl není větší než 0,02 mm), pokud ne, můžete najít řešení přidáním nebo odebráním více oddělovacích bloků a nastavit oba konce stupnice těla.
- 2) Odložte kontaktní místo a bod zastavení úchytkoměru k tenkému profilu desky tvaru Z (která se nachází v blízkosti rámu), tak aby stonek byl paralelně k měřítku těla. Poté přesuňte rámeček v obou směrech, pozorujte změny. Zůstává-li hodnota nezměněna nebo se změní málo (méně než 0.01 mm), tak to značí, že dneska ve tvaru Z je dostatečně pevná s ohledem na rozsah tělesa
- 3) Stiskněte rám pro kontrolu, zda LCD a všechna tlačítka fungují správně.

VÝMĚNA BATERIE:

Pokud blikající číslice na LCD, baterie by měla být vyměněna.

Výměnu proveďte vysunutím krytu baterie, jak ukazuje šipka a nahraďte ji novou (SR44, 1,55 V).

Kladný pól baterie musí směřovat ven.

Po výměně nastavte znovu "0.00". Jestliže jste baterii zakoupili v neautorizovaném obchodě, nemusí správně pracovat (Napětí v baterii se může snížit při dlouhodobém skladování, může se také samovolně vybit), neváhejte kontaktovat dodavatele.