

MĚŘENÍ A ČTENÍ

- 1) Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete přístroj.
- 2) Stisknutím tlačítka mm/inch zvolíte požadované jednotky.
- 3) Přesuňte posuvník, aby se dvě vnější měřicí čelisti dotýkaly a nastavte nulový bod stisknutím tlačítka ZERO. Poté můžete začít měřit.

a:

Pokud používáte vnější drážku nebo vnější válec (obr č.1) ke změření obrobku (vnější průměr), rozměr obrobku se zobrazí na LCD displeji.

b:

Pokud používáte vnitřní drážku nebo vnitřní válec (obr č.2) ke změření obrobku (vnitřní průměr), rozměr obrobku je součet hodnot s šířkou dvou měřicích čelistí.

(Minimální průměr otvoru by měl být větší než A).

c:

Pokud používáte ostří uvnitř drážky (obr č.3) ke změření obrobku (průměr vnitřní drážky a jeden z vnitřního otvoru), průměr obrobku se zobrazí na LCD displeji.

(Minimální průměr otvoru by měl být větší než A).

d:

Pokud používáte hák (obr č.4) ke změření šířky, průměr se zobrazí na LCD displeji.

(Minimální průměr otvoru by měl být větší než 12mm).

VÝMĚNA BATERIE

Pokud displej bliká, nebo dokonce nic nezobrazuje, sundejte kryt baterie, jak ukazuje šipka a vyměňte ji za novou. Jestliže jste baterii zakoupili v neautorizovaném obchodě, nemusí správně pracovat (Napětí v baterii se může snížit při dlouhodobém skladování, může se také samovolně vybit), neváhejte kontaktovat dodavatele. Kladný pól baterie musí směřovat ven. Po výměně baterie znovu přednastavte výchozí bod měření.


MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Problém	Možné příčiny	Řešení
Blikající číslice	Nízké napětí	Vyměňte baterii
Prázdný displej	Napětí menší než 1.3 V	Vyměňte baterii.
	Špatný kontakt baterie.	Upravte nebo vyčistěte místo pro baterii.
Nemění se číslice	Náhodné problémy v okruhu	Vyjměte baterii z přístroje, po minutě ho vraťte zpět.

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,...). MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY.

K-MET

Návod k obsluze DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO NA ZÁPICHY

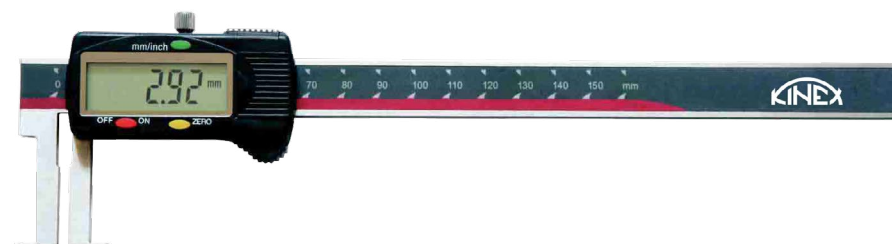

6040-55-150
6040-55-200
6040-55-300

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- 1) Před začátkem používání měřidla vyčistěte povrch měkkým čistým suchým hadříkem (nebo nasáklým neutrálním čistícím prostředkem).
- 2) Nikdy nevystavujte jakoukoliv část elektrickému napětí, mohlo by dojít k poškození elektroniky.
- 3) Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete / vypnete přístroj.
- 4) Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, prodloužíte tím její životnost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozlišení: 0.01mm

Napájení: Knoflíková baterie SR44, 1.55 V

Rychlost měření: 1.5m/s


Pracovní teplota: 0 ~ + 40 °C

Relativní vlhkost: < 80%


Skladovací teplota: -10 °C ~ + 60°C

FUNKCE:


- 1) Nastavení nuly v jakékoliv pozici.
- 2) Převod jednotek inch /mm v jakékoliv pozici.
- 4) Pracovní způsob rozhraní: synchronní série

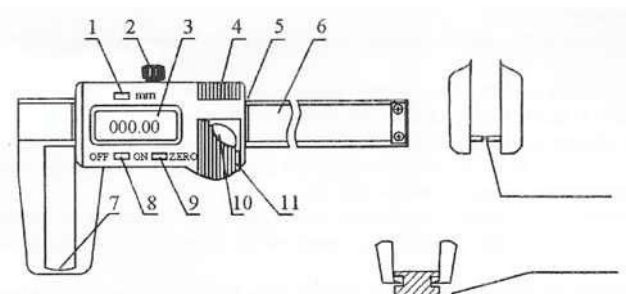


Obrázek č.1 – Náčrt struktury vnějšího měření a válce vně

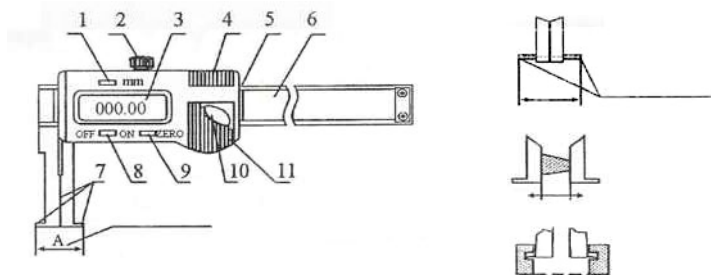

Obrázek č.2 - Náčrt struktury drážky a válce vně

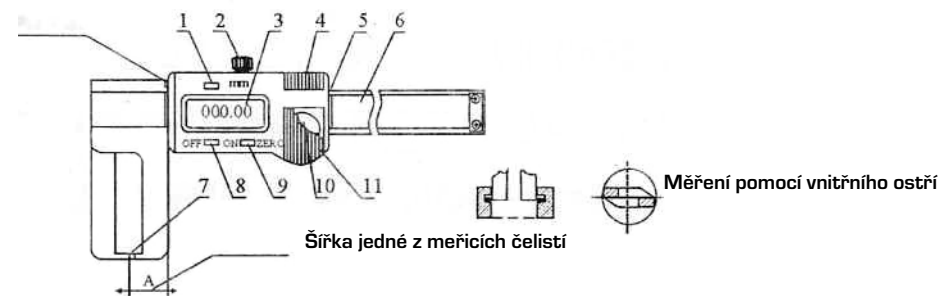

Obrázek č.3 – Měření vnitřním ostřím

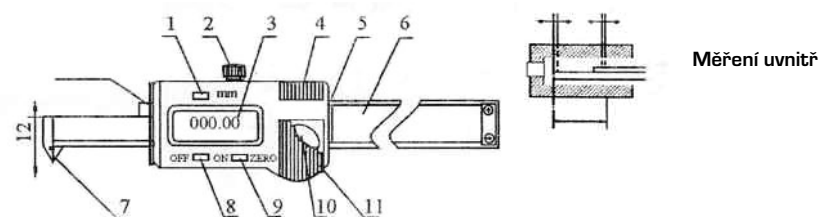

Obrázek č.4 - Hák

ČÁSTI

- 1) Tlačítko Inch / mm
- 2) Zajišťovací šroub
- 3) LCD displej
- 5) Posuvník
- 6) Nálepka
- 7) Měřicí čelisti
- 8) Tlačítko ON/OFF
- 9) Tlačítko pro nastavení nuly
- 10) Knoflíková baterie
- 11) Kryt baterie

PŘÍPRAVY

- 1) Před začátkem používání měřidla vyčistěte jeho povrch měkkým čistým suchým hadříkem (nebo nasáklým neutrálním čistícím prostředkem).
- 2) Povolte zajišťovací šroubek a posuňte posuvník, zkontrolujte, zda LCD a všechna tlačítka fungují správně.