




Návod k obsluze **MIKROMETR TŘMENOVÝ**

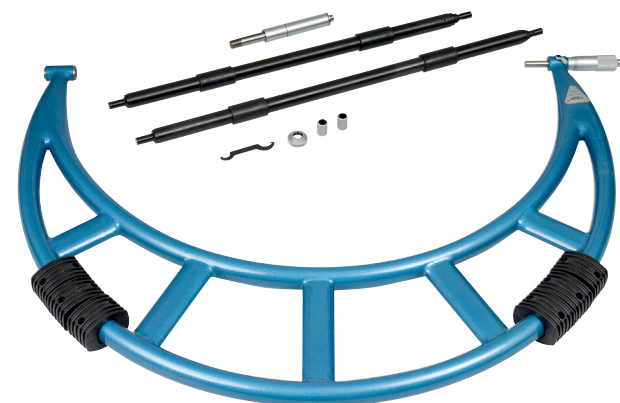


7026
7027
7027-1
7027-2

7027-3
7027-4
7027-5

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

ČÁSTI MĚŘIDLA

- 1) Rám
- 2) Matice
- 3) Delší standardní límec
- 4) Kratší standardní límec
- 5) Kovadlina
- 6) Nástavec
- 7) Vřeteno
- 8) Aretační šroubek
- 9) Objímka
- 10) Náprstek
- 11) Západka
- 12) Klíč

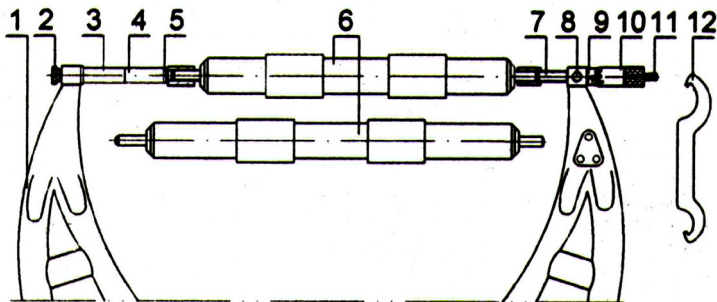

POUŽITÍ

Měření různých vnějších rozměrů.

NASTAVENÍ NULY

Před použitím otřete měřicí plochy z kovadliny, vřetena, standardního límce a standardu měkkým hadříkem nebo měkkým papírem.

Umístěte standardní límec uvnitř nebo vně mikrometru na základě rozsahu měření.

Nainstalujte kovadlinu v mikrometru a zajistěte ji maticí, poté je přiveďte do styku otáčením řehťáčky.

Pokud je řádek na náprstku označen O a neshoduje se s referenčním řádkem na rukávu, nastavte nulový bod jedním z následujících způsobů:

- 1) Odchylka do $\pm 0.02\text{mm}$ ($\pm 0.001''$)

Zaaretujte vřeteno aretačním šroubkem, nastavte klíčem objímku, aby referenční linka byla na náprstku přesně na O.

- 2) Odchylka větší než $\pm 0.02\text{mm}$ ($\pm 0.001''$)

Zaaretujte vřeteno aretačním šroubkem, uvolněte ráčnu, stiskněte náprstek, aby linka O se shodovala s referenční čárou na objímce.


ČTENÍ HODNOT

Metrické jednotky:


Minimální naměřená hodnota : 0.01mm

Naměřená hodnota : 5.88mm

(Lze odhadnout $0.001\text{ mm} \sim 0.002\text{mm}$).



SHODUJÍCÍ SE LINIE



Inch:

Minimální naměřená hodnota : $0.0001''$

Naměřená hodnota $0.3582''$

OPATŘENÍ

Měřidlo nerozebírejte a předcházejte jeho pádům.


Udržujte přístroj v čistotě a suchu.

Používejte západku pro co nejvyšší přesnost měření.


Pokud mikrometr nebudete delší dobu používat, aplikujte antikorozní olej na měřicí čelisti a vraťte do obalu.

Deformace rámu způsobí chybu měření. Chyba může být odstraněna při nulování mikrometru.


NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU

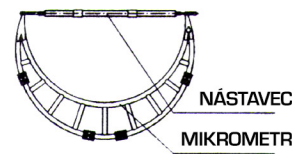

POUŽITÍ

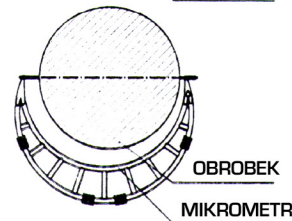

NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU

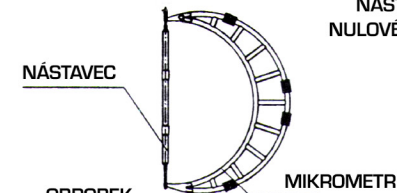

POUŽITÍ

