




Návod k obsluze **DIGITÁLNÍ MIKROMETR**



7070-02-025
7070-02-050
7070-02-075
7070-02-100

KINEX Measuring s.r.o., Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice, Česká republika
KINEX Measuring a.s., ul. 1.Mája 1200, 014 01 Bytča, Slovenská republika

- 1) Nonius
- 2) Řehtačka
- 3) LCD Displej
- 4) MM tlačítko
- 5) ON/OFF ZERO tlačítko

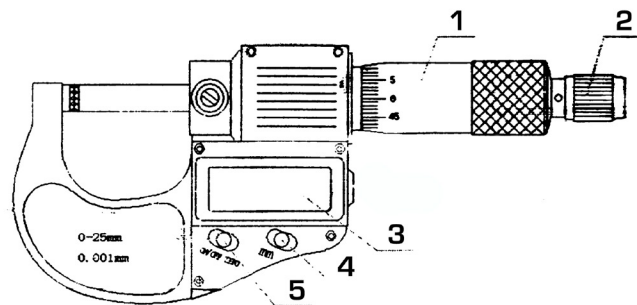

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Měřicí rozsah: 0-25 mm; Rozlišení: 0,001 mm Napájení: 1,5V knoflíková alkalická baterie
 Pracovní teplota: 0 ~ + 40°C Skladovací teplota: -20 °C až + 70 °C Vlhkost <80%

PROVOZNÍ PŘEDPIS:

1) PŘÍPRAVA:

Očistěte povrch mikrometru měkkým hadříkem. Na odmaštění použijte bezvodý alkohol, nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je například aceton.

Ujistěte se, že v mikrometru je instalována 1,5 V baterie.

2) ON / OFF NULA tlačítko:

Krátce stiskněte "ON / OFF NULA" tlačítko. Mikrometr ukazuje přednastavenou hodnotu.

Pokud není nastavená žádná hodnota, displej ukazuje, "0,000 mm".

Jestliže přednastavená hodnota byla zadána, v pracovním režimu stiskněte tlačítko ON/OFF ZERO, přednastavená hodnota se objeví na Displeji.

Dlouhým stiskem ON / OFF ZERO tlačítka nástroj vypnete.

3) MM tlačítko:

Konverze: Krátkým stisknutím tlačítka "mm" pro palcový / metrický, vyměníte měřicí systém v jakékoliv pozici. Přednastavení:

V zapnutém stavu, držte stisknuté tlačítko "mm" pro vstup do stavu přednastavení. První číslice se rozblíká, pak krátce stiskněte tlačítko "ON OFF ZERO" pro nastavení hodnoty první číslice. Krátkým stisknutím tlačítka "mm" se posuneme na další číslici a nastavíme ji stejným způsobem. Když jsou nastavené všechny číslice, stiskněte delší dobu tlačítko „mm“ pro ukončení předvolby.

Poznámka: Po nastavení předvolby tato se v měřidle uchovává, až do vyjmutí, nebo vybití baterie.

VÝMĚNA BATERIE:

1) Odšroubujte kryt baterie, vyměňte ji za novou baterii (kladný pól ven).

2) Po výměně baterie je výchozí hodnota na displeji 0,000 mm. Pokud toto nevyhovuje, přednastavte počáteční bod měření.

POZNÁMKA:

1) Před použitím měřidla je nutná kalibrace.

2) Chraňte měřidlo před úderem a pády.

3) Nedemontujte kryt z výstupu dat. Vyhněte se zkratu na datovém výstupu, aby nedošlo k poškození elektronického obvodu.

4) Na jakoukoliv kovovou část měřidla nikdy nesmíte připojit napětí, aby nedošlo k poškození elektronického obvodu (např. při gravírování elektrickým perem).

5) Vyměňte baterii, pokud se digitální měřidlo nebude nepoužívat delší dobu.

ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

ZOBRAZENÍ	DŮVODY	ŘEŠENÍ
Nejasné číslice	Nízké napětí	Výměna baterie
Prázdný displej	1) Nízké napětí 2) Vadný kontakt	1) Výměna baterie 2.) Vyjmout a správně vložit baterii.

NEPOPISUJTE MĚŘIDLO TRVALÝM POPISEM (EL. JEHLU, GRAVÍROVÁNÍM, RAŽENÍM,...). MĚŘIDLO MŮŽE BÝT OZNAČENO POUZE SAMOLEPKOU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH NEBUDOU REKLAMACE UZNÁVÁNY.